



COLLOQUE GESTION DES EAUX SOUTERRAINES

Du 15 au 17 février 2023

à l'ENSEGID - Bordeaux INP

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Alain CHAPITEAU - Responsable Agence Gironde - HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE







INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

La réglementation

Article 11 - Arrêté du 11 septembre 2003

"Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires".


La Prépa des INP

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE


Investigations à mettre en œuvre

Examen endoscopique



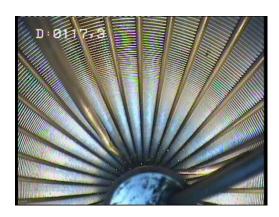

• Contrôle de cimentation (CBL/VDL)

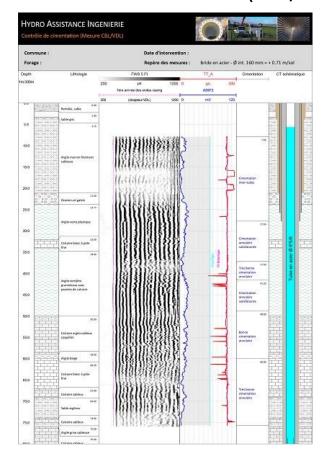


La Prépa des INP

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Investigations à mettre en œuvre


La mesure d'épaisseur résiduelle des tubages (B.H.T.V.)

Tubage relativement sain

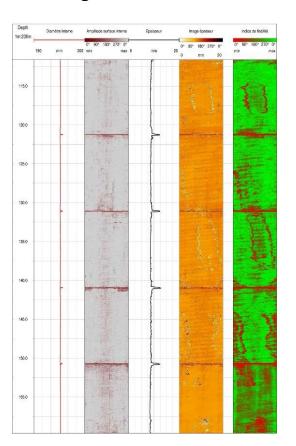



Tubage légèrement corrodé

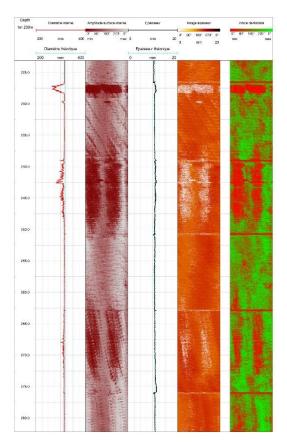

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Dégradations mécaniques observées

Défaut d'étanchéité d'un raccord




Perforations sur cimentation annulaire



Perforations multiples



Perforation sur formation lithologique

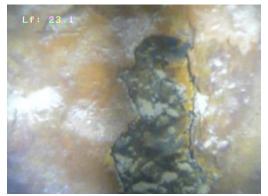

La Prépa des INP

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Investigations complémentaires

Les diagraphies de production naturelle



Mesure physico-chimique

- > Température
- Conductivité
- ▶ pH
- Oxygène dissous
- Potentiel Redox
- > Flux



Anomalie au droit des tubes pleins Echanges inter-nappes au sein des crépines


La Prepa des INP

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Investigations complémentaires

Les diagraphies de production naturelle


- ➤ Forage de 500 mètres
- Diagraphies de production naturelle réalisées après 19 heures de repos
- Gradient géothermique au droit des tubes pleins de la chambre de pompage
- Présence d'un échange ascendant au sein des crépines

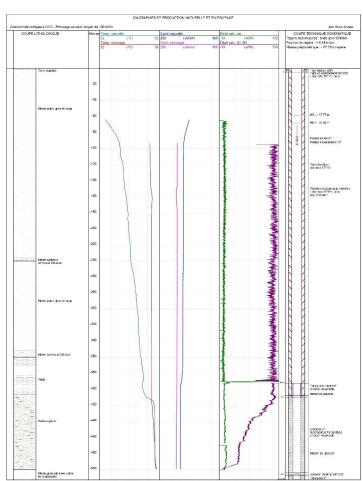

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Investigations complémentaires

- La mesure de débit à impulsion thermique (H.P.F.M.)
 - > flux ascendant : pic d'impulsion thermique positif

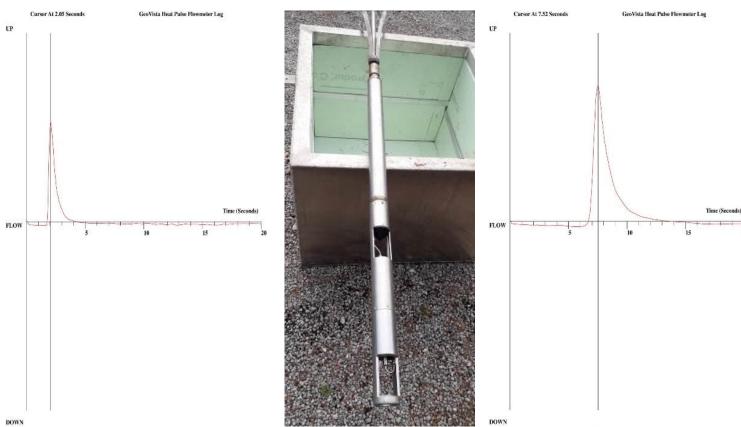

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Les diagraphies de production naturelle une mesure essentielle


1^{er} cas

- Forage de 170 mètres
- Diagraphies de production naturelle réalisées après 3 heures de repos

Flux descendant de 60 mètres vers la base de l'ouvrage

Perforations observées lors de l'examen endoscopique à 57.60 mètres



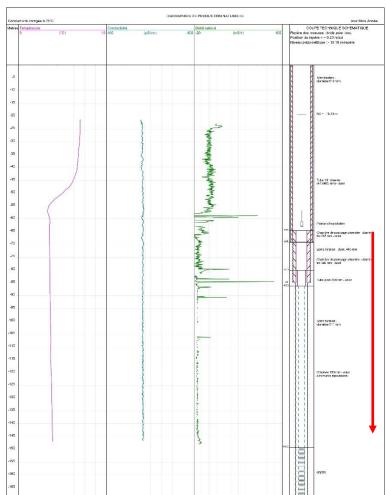

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE


Les diagraphies de production naturelle une mesure essentielle


2ème cas

- > Forage de 360 mètres
- Diagraphies de production naturelle réalisées après 7 heures de repos

Flux descendant de 140 mètres vers la base de l'ouvrage

Perforations non observées lors de l'examen endoscopique à 140 mètres

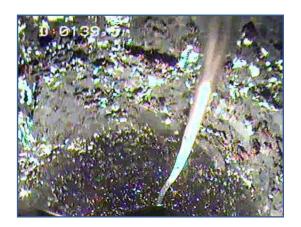

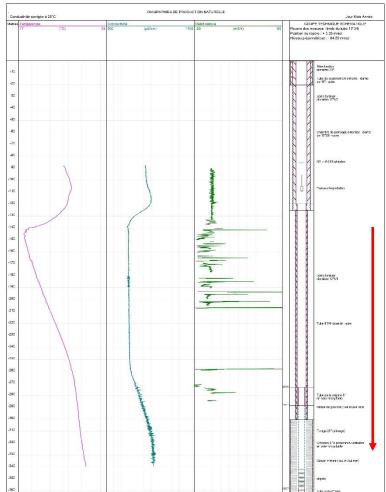

INCIDENCE DE LA DEGRADATION DES OUVRAGES SUR LA QUALITE ET LA PROTECTION DE LA RESSOURCE CAPTEE

Les diagraphies de production naturelle une mesure essentielle


3ème cas

- > Forage de 350 mètres
- Diagraphies de production naturelle réalisées après 1 mois de repos

Flux descendant de 48 mètres vers la base de l'ouvrage

Perforations observées lors de l'examen endoscopique à 68.50 mètres



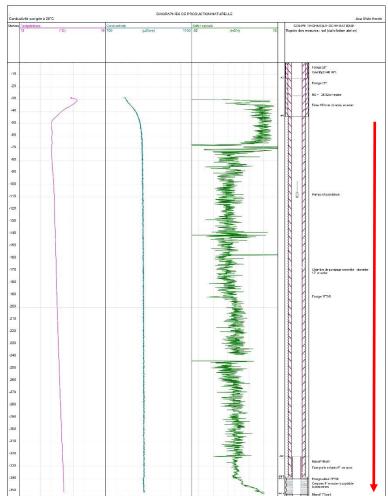

MERCI POUR VOTRE ATTENTION